

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所		
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
吉田川	6.4~7.2	浅井右岸	堤防断面 14		828 0				828 0			シート張		"	東松島市・松島町 浅井・若針	鳴瀬出張所		
	6.8~7.4	若針右岸	堤防高 16		513 513				513 513			土のう積		"	東松島市・松島町 若針			
	7.4~8.8	若針右岸	堤防高 17		1,387 1,387				1,210 1,210			土のう積	評価見直し	"	松島町 若針			
	7.4~8.6	若針右岸	堤防断面 18		1,210 0				1,210 0			シート張		"	" 若針			
	8.1~10.05	若針右岸	法崩れ 川裏 19		1,114 387				1,114 0			シート張	S61年度実績	鹿島台(吉) 粕川	" 若針			
	8.8~9.0	若針右岸	堤防高 20		0 0				178 178			土のう積	評価見直し	鹿島台(吉)	" 若針			
	9.1	若針右岸	工作物 樋管 21			1				1			大黒沢排水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	" 若針			
	9.2~9.4	若針右岸	堤防高 22		156 156				156 156			土のう積		鹿島台(吉)	松島町 若針			
	9.2~9.4	若針右岸	堤防断面 23		156 0				156 0			シート張		"	" 若針			
	9.4~10.6	二子屋右岸	堤防高 24		1,225 1,025				1,225 1,025			土のう積		鹿島台(吉) 粕川	" 二子屋			
	10.4~10.8	二子屋右岸	漏水 27	400 400					400 400			月輪工	H27.9.11実績 漏水I有	"	松島町 二子屋			
	10.6~11.2	二子屋右岸	堤防高 28		600 400				600 400			土のう積		"	" 二子屋			
	11.2~11.4	二子屋右岸	堤防高 31		0 0				143 143			土のう積	評価見直し	"	松島町 二子屋			
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 32				1							東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	"		松島町・大崎市 二子屋・鎌巻	鳴鹿
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 33				1							東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	"		" 二子屋・鎌巻	
	11.25~12.4	鹿渡右岸	法崩れ 川裏 34		958 0				958 0				シート張		"		松島町 鹿渡	鳴瀬出張所
	11.4~11.6	鹿渡右岸	堤防高 35		99 99				99 99			土のう積		"	" 鹿渡			
	11.6~11.8	鹿渡右岸	堤防高 37		178 178				178 178			土のう積		"	松島町 鹿渡			
	11.8~12.6	内浦左岸	堤防高 38		704 704				704 704			土のう積	H28新堤防	"	" 内浦		鹿島台	
	11.8~12.0	鹿渡右岸	堤防高 39		188 188				188 188			土のう積		"	" 鹿渡		鳴瀬	
12.0~12.2	鹿渡右岸	堤防高 40		190 190				190 190			土のう積		"	" 鹿渡				
小計				400 400	9,506 5,227	0 1	0 2	400 400	9,650 4,984	0 1	0 2							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

