

令和4年度 重要水防箇所別位置図 美里町(南郷地区) 鳴瀬川

【現在地の重要水防情報】



対策工法のイメージ


河川名	鳴瀬川
距離標	左岸21.0~21.1
地区	美里町練牛地区
評定種別	基礎地盤漏水A(150m)
対策水防工法名	釜段工
過去の実績	S61.8実績 漏水I有
水防警報対象観測所	野田橋

観測地点: 鳴瀬川 野田橋水位観測所(大崎市松山千石字下野田)

順位	年月日	原因	水位(m)	雨量観測所名	総雨量(mm)
1	H27.9.11	関東・東北豪雨	6.841	青野	416
2	R1.10.13	台風19号	6.740	青野	410
3	H14.7.11	台風6号	5.865	喜太神	239
4	H6.9.30	秋雨前線、台風26号	5.813	青野	247
5	H18.12.27	低気圧	5.726	青野	215

野田橋水位観測所の諸元

名称	水位計の読み	標高
氾濫危険水位 (警戒レベル4相当)	6.70	14.77
避難判断水位 (警戒レベル3相当)	6.40	14.47
氾濫注意水位 (警戒レベル2相当)	4.50	12.57
水防団待機水位	4.00	12.07

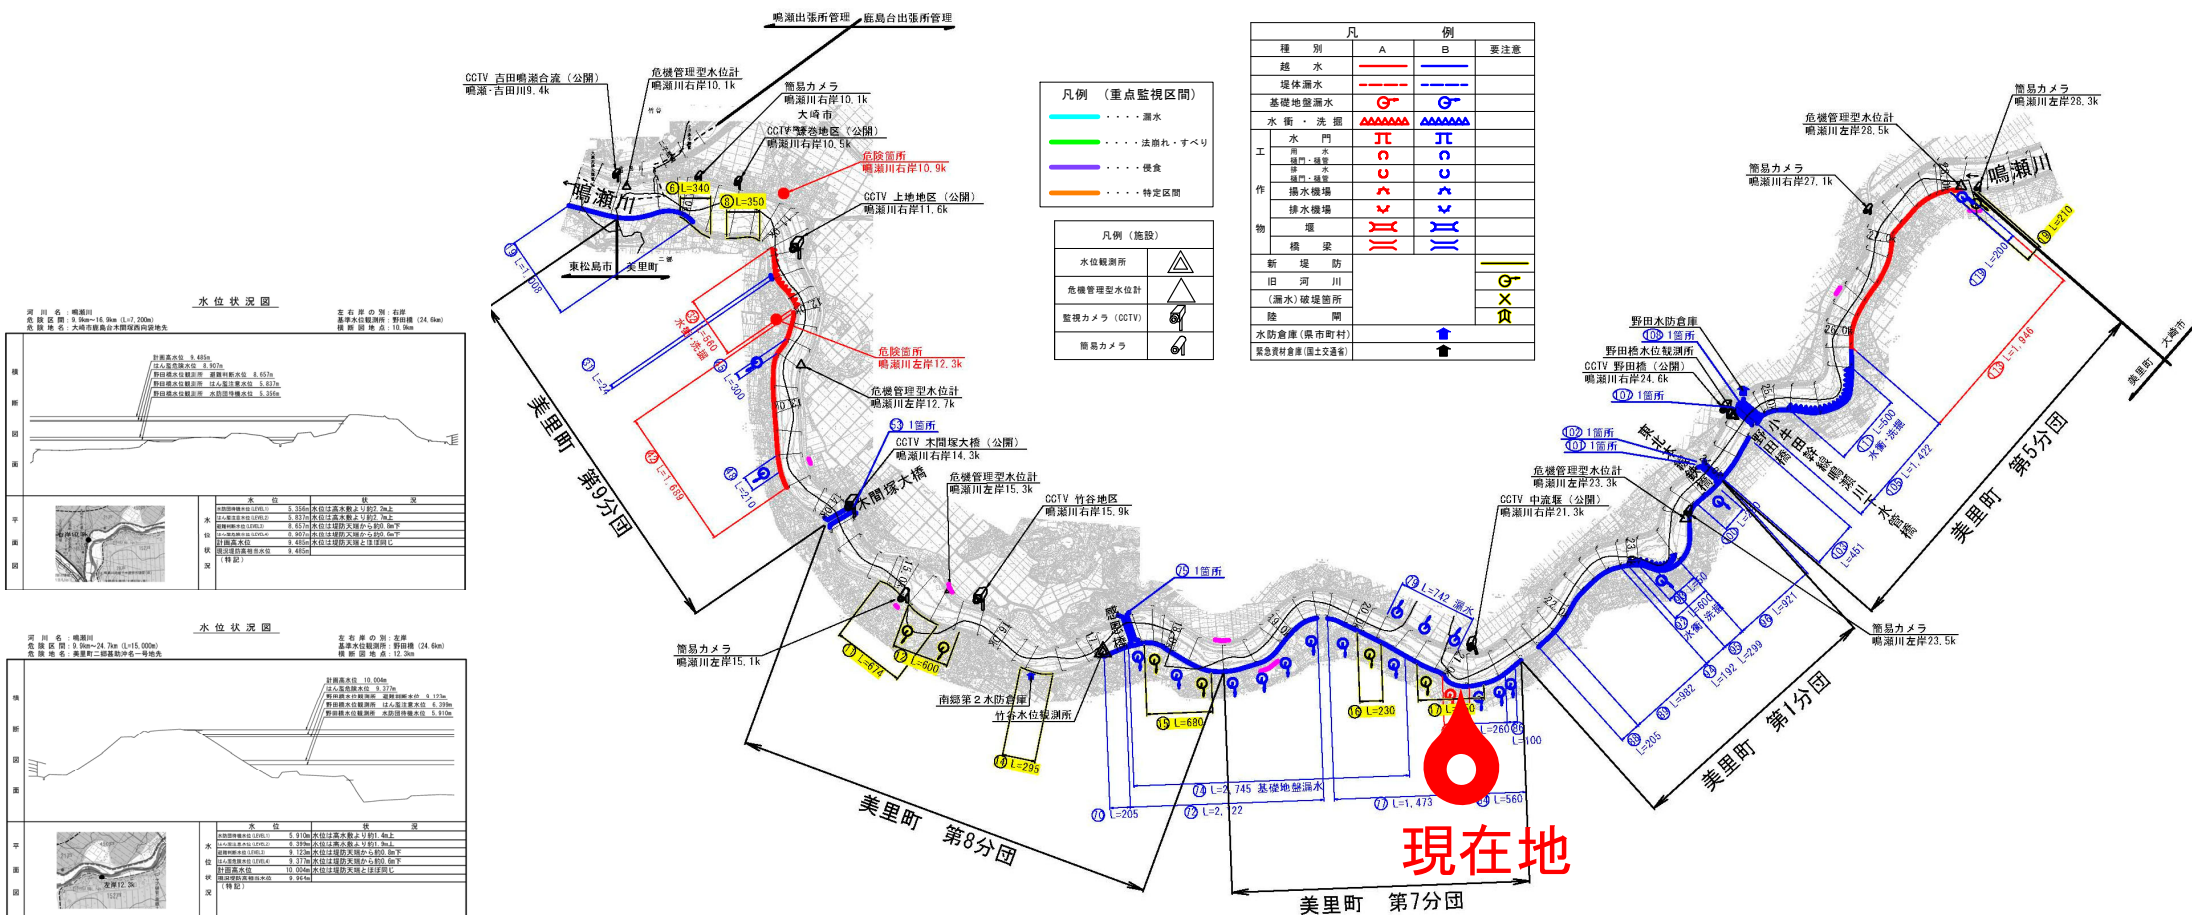

現在地